



Recomendaciones de seguridad para la utilización de gases

Introducción	4
Recomendaciones generales de seguridad Instrucciones del uso del soplete	5
Gases comburentes: oxígeno y aire comprimido Recomendaciones de seguridad	11
Gases inertes: argón, nitrógeno, helio y dióxido de carbono Recomendaciones de seguridad	15
Gases inflamables: acetileno e hidrógeno Recomendaciones de seguridad	21
Gases especiales Recomendaciones de seguridad	25
Gases de protección en soldadura y corte Recomendaciones de seguridad	31
Seguridad en el almacenamiento, uso y transporte Almacenamiento Uso Transporte	35
Anexos. A. Guía rápida para evitar accidentes al trabajar con botellas. B. Guía rápida para evitar accidentes al trabajar en laboratorio. C. Guía de botellas y acoplamientos.	43





Recomendaciones de seguridad para la utilización de gases

Nippon Gases, cuya actividad abarca la producción, la distribución y la entrega de gases en condiciones adecuadas de utilización, concede una especial importancia a todos los aspectos relacionados con la seguridad, la calidad y el medio ambiente.

Con esta publicación, Nippon Gases quiere contribuir a que sus productos se utilicen correctamente, proporcionando la seguridad adecuada a los operarios e instalaciones de sus clientes y garantizando la protección del medio ambiente.

Nippon Gases tiene a disposición de sus clientes las Fichas de Datos de Seguridad de sus productos, que contienen la información sobre seguridad que pueda precisarse y ofrece su colaboración para atender cualquier consulta sobre gases y productos de soldadura.

Información disponible también en la web: www.nippongases.es.



Recomendaciones generales de seguridad

CUMPLIR LAS NORMAS LEGALES

Seguir las instrucciones del fabricante del equipo y del suministrador del gas y cumplir las normas legales aplicables, como:

- Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales y las reglamentaciones que la desarrollan.
- Reglamento de equipos a presión, ITCEP-6, sobre equipos a presión transportables (RD 2060/2008).
- Reglamento de equipos a presión ITCEP-4, referente a depósitos criogénicos (RD2060/2008).
- Regulación de gases medicinales (Real Decreto 1800/2003), UNE 110-013-91 y UNEEN 737-3, sobre gases como medicamentos.

- Reglamento sobre almacenamiento de productos químicos, RD 379/2001.
 Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión (ITC-MIE-APO 005).
- Reglamento CE 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).
- Reglamento (CE) 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado (CLP de sustancias y mezclas.





MANTENER UNA VENTILACIÓN SUFICIENTE

Evitar el desplazamiento del aire de la atmósfera por otros gases. El porcentaje de oxígeno debe mantenerse permanentemente entre el 19,5 y el 23,5%. Concentraciones inferiores originarían riesgo de asfixia (suboxigenación). Concentraciones superiores aumentarían el riesgo de incendio (sobreoxigenación).

Así mismo, evitar que la concentración de los gases inflamables supere el 10% del LII (Límite Inferior de Inflamabilidad en aire) y que la concentración de los gases tóxicos o corrosivos supere el VLA-ED (Valor Límite Ambiental, Equivalente Diario).

UTILIZAR SÓLO MATERIALES ADECUADOS A CADA GAS

Utilizar únicamente equipos y accesorios adecuados al gas que se va a usar.

No modificar el equipo recomendado por el fabricante. Asegurarse que los componentes están limpios y en buen estado.

Hay gases corrosivos que destruyen rápidamente algunos materiales. No modificar la instalación sin la conformidad del fabricante del equipo o del suministrador del gas.

EVITAR EL CONTACTO DE GRASAS Y ACEITES CON EL OXÍGENO

Existen gases que son incompatibles con ciertos materiales, como el oxígeno y el protóxido de nitrógeno con materiales de origen orgánico o el acetileno con el cobre, la plata y el mercurio.



PROTEGERSE DE DERRAMES O SALPICADURAS DE GASES CRIOGÉNICOS

Los gases criogénicos pueden estar a temperaturas de -183º C o incluso inferiores. El contacto con los ojos o la piel puede provocar graves daños por quemadura. Manejarlos evitando salpicaduras o derrames. No tocar tuberías ni válvulas.

Si se entra en contacto con un gas criogénico, lavar la parte afectada con agua abundante a temperatura ambiente y acudir al médico.

Utilizar calzado y gafas de seguridad contra impactos, guantes criogénicos que se puedan quitar fácilmente y pantalla facial. Proteger la piel del contacto, mediante ropa de manga larga y pantalones que monten por fuera del calzado y sin vuelta.

VENTEAR LOS GASES AL EXTERIOR

Ventear los gases en atmósferas abiertas o al exterior, donde pueda diluirse con rapidez, alejados del personal o zonas de paso. Los vertidos de gases criogénicos deben realizarse en el exterior, sobre un foso lleno de grava.

Si el gas es comburente, el vertido se realizará en condiciones de máxima seguridad, alejado del personal, de materiales combustibles, grasas, aceites, suciedad, de fuentes de ignición y de puntos calientes.

ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO CON GASES

En incendios alimentados por gases se debe cerrar la válvula de paso del gas siempre que sea posible.

Las botellas expuestas a un incendio pueden reventar y lanzar fragmentos a distancias considerables. Una acción inmediata y correcta puede evitar graves daños.

Disponer siempre de personas entrenadas que sepan cómo actuar en caso de incendio. Avisar a los bomberos y evacuar la zona.





Instrucciones para el uso de soplete

AL COMENZAR


- 1. Antes de montar los reguladores, limpiar las roscas o conexiones entre botellas y reguladores (1). Eliminar grasas y aceites, en especial en las botellas de oxígeno. Comprobar que los reguladores son los adecuados para los gases a utilizar.
- Antes de conectar las botellas, si las salidas no están precintadas, abrirlas ligeramente un instante (2) para expulsar posibles suciedades.
- 3. Acoplar los reguladores a las botellas (1).
- 4. Antes de abrir las válvulas de las botellas (2), comprobar que los volantes de regulación de presión de los reguladores (3) están desenroscados (regulador cerrado) y las válvulas del soplete cerradas (4 y 5).

- 5. Situarse en el lado de la botella opuesto al regulador (6).
- 6. Abrir las válvulas de las botellas lentamente (2).
- 7. Roscar los volantes de regulación de presión de los reguladores (3) para abrir el regulador hasta ajustar las presiones (7) según el trabajo a realizar (ver tabla de presiones del soplete).
- 8. Abrir la válvula de gas inflamable del soplete (4) y prender el gas (9).
- 9. Abrir la válvula de oxígeno del soplete (5) y ajustar la llama (9).



AL FINALIZAR

- 1. Cerrar la válvula de oxígeno del soplete (5).
- 2. Cerrar la válvula de gas inflamable del soplete (4).
- 3. Cerrar las válvulas de las botellas (2).
- 4. Abrir las válvulas del soplete (4 y 5) hasta comprobar que las agujas indicadoras de presión de los reguladores (7 y 8) están a cero y entonces cerrarlas.
- 5. Desenroscar los volantes de regulación de presión de los

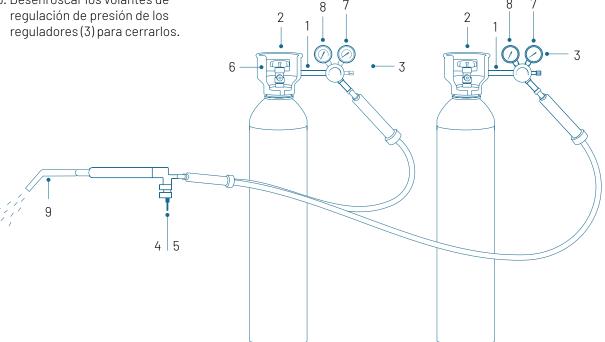



Gases comburentes: oxígeno y aire comprimido

Son gases incoloros, inodoros e insípidos. El oxígeno se encuentra en un 21% aproximadamente en el aire.

Los gases comburentes no arden, pero soportan y aceleran combustiones. Pueden hacer que materiales que no arden normalmente, lo hagan.

Existen además otros gases comburentes menos comunes, como el protóxido de nitrógeno utilizado principalmente como anestésico.

PRINCIPALES APLICACIONES

Oxígeno industrial

- Soldadura autógena y oxicorte
- Temple superficial
- Decapado
- Metalización
- Procesos de afino (siderometalúrgica)
- Afino de metales y aleaciones en la industria no férrea
- Oxidación de oleínas
- Síntesis química
- Hornos de fusión
- Blanqueo de pasta de papel
- Incineración de residuos

Oxígeno medicinal

 Tratamientos médicos y hospitalarios

Oxígeno puro

- Microelectrónica
- Fibra óptica
- Tratamiento de aguas residuales
- Piscifactorías (oxigenación)
- Preparación de atmósferas respirables
- Instrumentación analítica
- Corte con láser de CO₂
- Corte por plasma



GASES COMBURENTES: OXÍGENO Y AIRE COMPRIMIDO

DATOS	0	XÍGENO		AIRE COMPRIMIDO				
Fórmula		02		79% N ₂ + 21% O ₂				
Densidad del gas (aire = 1)		1,105		1,00				
Densidad del líquido (agua = 1)	1,14	4 a -183 ºC		1,04 a -194,3º C				
Temperatura de licuación		-183 ºC		-194,3º C				
Temperatura y presión crítica	-118,6º	C a 49,77 atr	n.	-140,6	6º C a 37,25 atm	•		
Estabilidad química	Estable en co	ndiciones n	ormales	Estable				
Incompatibilidades	Materias combi asfalto, madera orgánicos y, en es	ıs, restos de	productos	Ninguno				
Reacciones peligrosas	Explosiones en	presencia d aceites	e grasas y					
Condiciones que deben evitarse	La proximidad de elementos, ma sustancias o pr específicame uso con oxígen concentracione: inferio	teriales com oductos que nte indicado o a alta pres	nbustibles e no estén es para el ión. Evitar al 23,5 % e	La proximidad de materiales combustibles				
Colores de las botellas Cuerpo Ojiva	Industrial (s1,01) Negro Blanca	Medicinal Blanco Blanco	Puro Gris Blanco	Industrial (\$1,01) Negro Verde brillante	Medicinal Blanco Blanco con banda negra	Puro Gris Verde brillante		
Conexión de acoplamiento	W 5/8 gas x 14 h	nilos/pulgada	a, derecha	M 30 x 1,75, derecha				





INCENDIO

- Los gases comburentes no arden, pero ayudan a mantener la inflamación de las materias combustibles. Las sustancias combustibles y otras que normalmente no arden en aire pueden hacerlo violentamente en presencia de un alto porcentaje de oxígeno.
- Mantener alejadas las materias orgánicas y otras sustancias inflamables, como aceite, grasa, queroseno, algodón, madera, pintura, disolventes, trapos o residuos que puedan llevar grasa o aceite, etc.
- En caso de incendio cortar el flujo de gas hacia el mismo y apagar las llamas circundantes.
- Mantener las botellas frías proyectándoles agua pulverizada.

FUGA

- Cortar el flujo de gas.
- Para el oxígeno: ventear a la atmósfera y evitar la generación de fuentes de ignición (interruptores, motores, golpes entre metales, roces, etc.).
- En caso de alta concentración de oxígeno, sacar al accidentado al aire libre. Si las ropas se saturan de oxígeno, quitarlas y ventearlas durante 30 minutos por lo menos.
- Cuando un líquido criogénico alcance al cuerpo, lavar la parte afectada con abundante agua a temperatura ambiente durante al menos 15 minutos y acudir al médico.



GASES COMBURENTES: OXÍGENO Y AIRE COMPRIMIDO

LIMPIEZA

- Mantener limpias las superficies en contacto con gases comburentes. Utilizar agentes limpiadores que no dejen restos orgánicos.
- No colocar los equipos de gases comburentes sobre el asfalto u otras superficies que puedan tener restos de grasa o aceite.
- Manejar los equipos con guantes y manos limpias.
 No lubrificarlos con aceite, grasas u otros productos no adecuados.

USO MEDICINAL

- El oxígeno y el aire solamente deben utilizarse para aplicaciones medicinales cuando en la ojiva de la botella aparezca la Cruz de Ginebra o cuando se suministren a partir de líquido criogénico medicinal.
- Se administrará por personal cualificado y bajo prescripción facultativa, salvo casos de urgencia.





Gases inertes: argón, nitrógeno, helio y dióxido de carbono



Son gases incoloros, inodoros e insípidos.

Los gases inertes no reaccionan en condiciones normales. No arden ni soportan la combustión.

Si desplazan el aire, pueden provocar asfixia en atmósferas confinadas o poco ventiladas.

El argón y el dióxido de carbono son más pesados que el aire y se acumulan en las zonas bajas.

El nitrógeno se encuentra en un 78% aproximadamente en el aire y el argón el 1%.



GASES INERTES: ARGÓN, NITRÓGENO, HELIO Y DIÓXIDO DE CARBONO

DATOS	ARGÓN		NITRÓGENO			HELIO			DIÓXIDO DE CARBONO			
Fórmula	Ar		N ₂			Не			CO ₂			
Densidad del gas (aire = 1)	1,38		0,96			0,138			1,53			
Densidad del líquido (agua = 1)	1,40 a -185,9ºC		0,80 a -195,8ºC			0,14 a -271ºC			0,71 a 25ºC y 6,4 atm.			
Temperatura de licuación	-183,9ºC		-195,8ºC			-268,9ºC		Sublima a -78,4ºC				
Temperatura y presión crítica	-122,4ºC a 48 atm.		-146,9ºC a 33,54 atm.			-268ºC a 2,29 atm.		31ºC a 72,85 atm.				
Estabilidad química	Estable		Estable en condiciones normales		Estable		Estable en condiciones normales					
Incompatibilidades	Ninguna		Bajo ciertas condiciones de presión: litio, titanio, ozono, etc.		Ninguna		Materiales alcalinos, acetiluros metálicos, cromo, etc.					
Reacciones peligrosas	Ninguna			Ninguna			Ninguna			Ninguna		
Condiciones que deben evitarse		l desplaza por el gas	desplazamiento or el gas		Evitar el desplazamiento del aire por el gas		Evitar el desplazamiento del aire por el gas		Concentraciones en la atmósfera por encima del 0,5%			
Colores de las botellas	Industrial (S1,Q1)	Producto sanitario	Puro	Industrial (S1,Q1)	Producto sanitario		Industrial (S1,Q1)	Producto sanitario	Puro	Industrial (S1,Q1)	Producto sanitario	
Cuerpo	Negro	Blanco	Gris plata	Negro	Blanco	Gris plata	Negro	Blanco	Gris plata	Negro	Blanco	Gris plata
Ojiva	Verde oscuro	Verde oscuro	Verde oscuro	Negro	Negro	Negro	Marrón	Marrón	Marrón	Gris	Gris	Gris
Conexión de acoplamiento	M 21,7 x 14 hilos / pulgada, derecha											

GASES INERTES: ARGÓN, NITRÓGENO, HELIO Y DIÓXIDO DE CARBONO



PRINCIPALES APLICACIONES Nitrógeno

- Tratamientos térmicos
- Afino del cobre y sus aleaciones
- Inertización de tanques de almacenamiento
- Afino de aluminio
- Desgasificación de líquidos
- Inertización en industria alimentaria
- Industria química y petroquímica
- Ingeniería eléctrica y electrónica
- Congelación en industria alimentaria
- Investigación médica y biológica
- Inseminación artificial
- Congelación de muestras
- Molturación de materiales
- Desbarbado de piezas
- Ajuste y calado de piezas
- Gas de apoyo en cromatografía
- Gas de respaldo en soldadura
- Corte con láser de CO₂
- Detección de fugas
- Corte por plasma
- Pruebas neumáticas
- Atmósfera en hornos para pintura



GASES INERTES: ARGÓN, NITRÓGENO, HELIO Y DIÓXIDO DE CARBONO

Argón

- Desgasificación durante la fusión y afino de acero inoxidable
- Gases de protección en soldadura por arco (MIG, TIG, PLASMA) y corte con plasma. Pasadas de raíz en tuberías, cisternas, intercambiadores y en recipientes en general
- Producción de titanio
- Industria electrónica y de semiconductores.

Helio

- Resonancia magnética hospitalaria
- Resonancia magnética de investigación
- Inertización
- Detección de fugas
- Cromatografía
- Elevación de globos y zeppelines
- Soldadura, MIG, TIG y PLASMA
- Inertización
- Mezclas de buceo
- Fibra óptica
- Corte con láser de CO₂

Dióxido de carbono

- Ingrediente de bebidas (cervezas y refrescos)
- Refrigeración y congelación (fluido criogénico)
- Atmósferas protectoras en envasado de alimentos
- Tratamiento de aguas. Regulador de pH
- Desencalado de pieles
- Mercerización textil
- Coadyuvante del desarrollo vegetal
- Difusión en agua de riego
- Desbarbado de caucho
- Calado y ensamblaje de piezas
- Agente extintor y propelente en aerosoles
- Extracción supercrítica
- Gas anestésico en mataderos
- Gas de soldadura
- Corte con láser de CO₂





INCENDIO

- Los gases inertes apagan el fuego por sofocación.
 Los medios de extinción deben ser adecuados a los materiales que estén ardiendo junto a las botellas.
- Apagar las llamas circundantes a los recipientes y tanques. Mantenerlos fríos mediante la proyección de agua pulverizada.

FUGA Y PROYECCIÓN

- Cortar la fuga si no existe riesgo. Ventilar el área contaminada y sacar el recipiente a la atmósfera abierta, si fuera posible.
- En caso de salpicaduras por líquido criogénico, lavar la parte afectada con agua abundante a temperatura ambiente durante al menos 15 minutos, y acudir al médico.

VENTILACIÓN

- Los gases inertes no pueden detectarse por los sentidos.
- Los gases más pesados que el aire se pueden acumular en las zonas bajas. En caso de duda sobre la atmósfera existente en un lugar, utilizar un analizador de oxígeno y comprobar que este se encuentra entre un 19,5% y un 23,5% antes de entrar o, en su defecto, ventilar mediante aire forzado durante un tiempo suficiente. En caso de CO₂ comprobar adicionalmente con un analizador que la concentración del mismo es inferior a 0,5%.

ASFIXIA

- Los gases inertes pueden producir asfixia en un espacio confinado o sin suficiente ventilación si, por acumulación del gas, se produce el desplazamiento del aire. Cuando la atmósfera contenga el 19,5% de oxígeno o menos, se pueden producir mareos y desmayos.
- Si un operario cae súbitamente desmayado, utilizar un equipo de respiración autónomo o ventilar la atmósfera antes de intentar el rescate. Las máscaras con filtro químico no son adecuadas porque no generan oxígeno.
- Sacar al accidentado al aire libre y hacerle la respiración artificial.





Gases inflamables: acetileno e hidrógeno

El acetileno es un gas incoloro, con un olor característico a ajo. El hidrógeno es un gas incoloro, inodoro e insípido. Forman mezclas explosivas con el aire y el oxígeno. Pueden provocar asfixia en espacios confinados o poco ventilados.

DATOS		ACETILENO	HIDRÓGENO			
Fórmula	C2, H2		H ₂			
Densidad del gas (aire = 1)	0,90		0,069			
Temperatura de licuación	-84ºC		-252,77º(
Temperatura y presión crítica	35,2ºC a 6	31,10 atm.	-239,75ºC a 12,80 atm.			
Estabilidad química		Es estable en las condiciones le envasado y utilización.	Estable en condiciones de envasado			
Incompatibilidades		a, mercurio y sus aleaciones, idantes, ácidos, halógenos.	Agentes oxidantes, litio y halógenos			
Reacciones por descomposición y/o polimeración peligrosa	polimeriza hidrocarbu 500°C se p química, fo H ₂ y CH ₄ . P golpes o ca por retroce El efecto p	C y 500°C se produce ción, formándose ros aromáticos. A partir de roduce descomposición rimándose moléculas de C, uede originarse a causa de alentamiento de la botella y eso de la llama. uede aparecer cierto tiempo e haber cesado la causa.	Ninguna. Debido a su baja energía de activación, el hidrógeno puede autoinflamarse si escapa desde un recipiente a alta presión.			
Temperatura de autoignición	299ºC		520ºC			
Límites de inflamabilidad en el aire						
Inferior	2,4%		4%			
Superior	88% (*)		75%			
Colores de las botellas	Industrial (S1,Q1)	Puro	Industrial (S1,Q1)	Puro		
Cuerpo	Marrón Marrón		Rojo	Rojo		
Ojiva	Marrón	Marrón franja gris plata	Rojo	Rojo franja gris		
Conexión de acoplamiento	W 5/8	gas x hilos/pulgada, izquierda	M 21,7 x 14 hilos/ pulgada, izquierda			





Acetileno

- Soldadura, corte y calentamiento oxiacetilénico
- Desmoldeado de piezas
- Flameado de granito
- Procesos de síntesis química (etileno, acetato de vinilo, cloruro de vinilo, sulfuro de vinilo, ácidos acrílicos, etc.)

Hidrógeno

- Hidrogenación de grasas y aceites comestibles
- Hidrogenación de tensoactivos y aceites industriales
- Tratamiento químico de materiales (recocido, sinterizado, temple)
- Fabricación de polietileno
- Desoxigenación de agua en circuitos
- Soldadura y corte de aceros inoxidables (mezclado con argón)
- Gas portador en cromatografía

- Industria de microelectrónica
- Fabricación de fibra óptica
- Soldadura blanda en hornos de atmósfera controlada
- Gas de respaldo en soldadura (mezclado con nitrógeno)
- Combustible aeroespacial
- Síntesis química
- Procesos de síntesis química (acetaldehído, acetanilina, amoníaco, anilina, benceno, ciclohexano, ciclohexanol, etanol, metanol, peróxido de hidrógeno, etc.)





INCENDIO

- El acetileno y el hidrógeno son gases extremadamente inflamables. Dichos gases pueden encontrarse en zonas clasificadas ATEX con riesgo de incendio y explosión. El hidrógeno arde con llama prácticamente invisible.
- Mantener alejados de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- Apagar la llama de la fuga de gas sólo si es posible cortar el flujo de gas, para evitar el riesgo de creación de atmósferas explosivas. Si no fuera posible cortar el flujo de gas de salida de la botella, dejar que la fuga siga ardiendo. Usar los medios de extinción adecuados a los materiales que estén ardiendo junto a las botellas o puntos de utilización.
- Evacuar al personal próximo. Si no es posible cortar la fuga, no apagar. Enfriar las botellas mediante la proyección de agua pulverizada desde la máxima distancia posible o lugares protegidos. No mover las botellas afectadas por el calor hasta que no estén completamente frías y en el caso de las botellas de acetileno, introdúzcalas en agua. Avisar a los bomberos.

FUGA

- Antes de comenzar a trabajar, asegurarse de que las conexiones están apretadas y son estancas.
 Todo el equipo debe estar en buen estado.
- Los equipos oxiacetilénicos deben llevar válvulas de corte de llama o apagallamas; tanto en la conducción de acetileno como en la de oxígeno. Se recomienda el uso de apagallamas en ambos extremos de las mangueras.
- Los equipos utilizados deben tener la protección adecuada para la atmósfera ATEX presente.
- Si se produjera una fuga en una conexión, cerrar la válvula correspondiente, aliviar la presión y reapretarla hasta que la fuga se elimine. Si no es posible, cambiar de equipo.
- Cortar la fuga con precaución; existe grave riesgo de explosión al formar mezclas explosivas con el aire. Evacuar al personal próximo. Evitar fuentes de ignición. Ventilar el área y sacar el recipiente al aire libre, si fuera posible.



GASES INFLAMABLES: ACETILENO E HIDRÓGENO

ASFIXIA

- Los gases inflamables pueden provocar asfixia si desplazan al aire de una atmósfera confinada o sin suficiente ventilación.
- Si la atmósfera llega a contener el 19,5% de oxígeno o menos, se pueden producir mareos o desmayos. Si un operario cae súbitamente desmayado, utilizar un equipo de respiración autónomo o ventilar la atmósfera antes de intentar el rescate, sacar al accidentado al aire libre y hacerle la respiración artificial. En concentraciones moderadas el acetileno tiene efectos anestésicos.

VENTILACIÓN

- Utilizar los gases en exteriores o zonas bien ventiladas.
- Utilizar analizadores de inflamables para comprobar la concentración en la atmósfera.

RETROCESO DE LA LLAMA

- Cuando se produzca un retroceso de llama en un soplete, intentar cerrar la válvula de la botella de acetileno.
- Si la botella se ha calentado, no moverla; enfriarla con agua durante, al menos, media hora y comprobar la temperatura de la botella (observando la evaporación del agua). Si la botella se mantiene caliente, rociarla con agua otra media hora y volver a comprobar la temperatura, hasta que se mantenga fría durante un mínimo de 15 minutos. Si es posible colocarla en un bidón o recipiente apropiado lleno de agua. Sólo entonces puede moverse la botella. Avisar a los bomberos.



Gases especiales.

Se caracterizan por su alta pureza así como por sus aplicaciones, distintas de las industriales. La seguridad en la utilización de los gases especiales se basa en el conocimiento de las características de peligrosidad que presenta el producto que se está utilizando. Son gases especiales:

- Los que precisan una pureza alta y aquellas mezclas de gases que se deben realizar en cantidades muy precisas de cada uno de sus componentes. Ambas características se pueden certificar.
- Las mezclas de gases no normalizadas que se preparan especialmente a petición de los clientes.
- Los gases y mezclas de gases de consumo reducido.
- Los gases que presentan riesgos característicos por sus propiedades de toxicidad, corrosividad o inflamabilidad.
- Los gases envasados en botellas de características especiales, ya sea por su tamaño, válvula u otras características.

Nippon Gases ofrece, gracias a un riguroso y estricto control analítico, un abanico de purezas para cada gas en correspondencia con las necesidades de sus clientes. Nippon Gases utiliza técnicas instrumentales muy avanzadas y somete a los envases a un cuidadoso tratamiento previo sistemático.





TAMAÑO DE LAS BOTELLAS DE GASES ESPECIALES

TIPO DE BOTELLA (*)		APROXIMADAS DIÁMETRO (mm)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO Kg/cm²	CAPACIDA GAS (m³)	D APROX. AGUA(I)	PESO BOTELLA APROX. (TARA, Kg)
50 H	1650	230	200	10	50	65
20 H	960	210	200	4	20	32
10 H	970	140	200	2	10	17
3 H	600	100	150	0,45	3	4,5
1 H	370	85	150	0,15	1	2,5
LB	365	50	150	0,06	0,4	1,8
LBA	300	70	120	0,06	0,5	0,9

^(*) Consultar otras formas de suministro.



El contenido en peso es diferente para cada gas licuado y depende de su correspondiente grado de llenado (Kg./l.)



Recomendaciones de seguridad.

- Debido al gran número de gases especiales y de mezclas que se pueden suministrar y a las diferentes propiedades que pueden presentar, no es posible dar anticipadamente una relación de las recomendaciones de seguridad a aplicar en cada caso.
- Si no se está familiarizado con el manejo de alguno de los gases o mezclas a utilizar, es preciso obtener información suficiente sobre dicho producto. Solicitar a Nippon Gases la Ficha de Datos de Seguridad del producto a utilizar.
- Es particularmente importante leer detenidamente la etiqueta de las botellas y recipientes que contengan gases especiales antes de manipularlos.
- Las etiquetas contienen, además de datos relativos a la pureza u otras características, los avisos de advertencia y las recomendaciones de seguridad que, de manera específica, se deben tener en cuenta.



LAS PERSONAS

- Los responsables de los usuarios deben asegurarse de que sus empleados y los usuarios directos han leído y comprendido las recomendaciones indicadas en la etiqueta y las cumplen.
- Quienes manejen y utilicen las botellas y recipientes de gases especiales deben ser personas conocedoras de los riesgos inherentes de dichos productos.

LOS EQUIPOS

La utilización de equipos y materiales inadecuados con gases especiales, tiene dos riesgos principales:

- La alta pureza del gas contenido en la botella o la gran precisión en la mezcla se pueden deteriorar y quedar el producto sin las características adecuadas a su aplicación.
- Dependiendo de las características químicas o de calidad de los gases, la utilización de materiales incompatibles hace que los equipos puedan deteriorarse o aumentar los riesgos higiénicos (en caso de gases tóxicos y corrosivos).





PRINCIPALES APLICACIONES

Gases puros

- Analítica y técnicas de laboratorio
- Industria de automoción
- Fabricación de cemento
- Centrales nucleares
- Fabricación de semiconductores
- Síntesis en industria farmacéutica y química
- Instrumentación y control de procesos
- Hospitales y centros de salud
- Láser de corte e investigación
- Control del medio ambiente
- Centros de I + D
- Universidades y centros docentes
- Sistemas de comunicación por cable
- Desgasificado de aluminio
- Depuración de aguas residuales
- Detección de explosivos
- Fabricación de rótulos Iuminosos
- Refinerías e industria petroquímica
- Sistemas de control de calidad

Mezclas de gases

- Control del medio ambiente
- Alimentación
- Instrumentación analítica
- Láser de CO₂
- Detección de fugas
- Medicina y biología
- Automoción





Gases de protección en soldadura y corte.

Se denominan gases de protección a todos los gases y mezclas de gases que se utilizan en trabajos de soldadura y corte.

Están formados principalmente por: Ar, He, CO_2 , O_2 , N_2 , H_2 . Los componentes mayoritarios son Ar, He, CO_2 y N_2 y su comportamiento, desde el punto de vista de seguridad, depende de las proporciones de cada componente de la mezcla.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Calderería
- Construcción de coches
- Estructuras metálicas
- Talleres de reparación
- Cisternas y tanques
- Maquinaria agrícola
- Astilleros
- Motos y bicicletas
- Tubos de escape
- Amortiguadores
- Hantas
- Calderines
- Asientos de vehículos
- Extintores
- Maquinaria para obras públicas
- Vagones de ferrocarril
- Fabricación de tubos







INCENDIO

- La utilización de oxígeno en trabajos de soldadura puede generar sobreoxigenación en espacios confinados, con el consiguiente riesgo de incendio que aumenta a medida que aumenta la concentración.
- Materiales que son combustibles en el aire, arden con mayor rapidez en atmósferas sobreoxigenadas. Productos que no son combustibles en el aire se inflaman en presencia de oxígeno (las grasas y aceites pueden arder violentamente). La energía de activación necesaria para iniciar la combustión disminuye a medida que aumenta la concentración de oxígeno. Antes de entrar en una zona sobreoxigenada, ventear la atmósfera e impedir que se puedan producir puntos de ignición.
- Si se utilizan máquinas eléctricas, mantenerlas permanentemente conectadas a tierra.
- Al terminar el trabajo, parar las máquinas y desconectarlas de la red.

HUMOS

- Durante mucho tiempo, los criterios de selección de un gas de protección estaban basados en aspectos de calidad y productividad.
 En la actualidad, aunque los criterios anteriores mantienen su importancia, se presta una especial atención a la cantidad de humos producidos durante su empleo.
- En trabajos en espacios confinados y en metales con revestimientos o tratamientos superficiales (galvanizado, aluminizado, desengrasado, decapado), es necesario instalar un sistema de extracción de humos, preferentemente de extracción localizada.



GASES DE PROTECCIÓN EN SOLDADURA Y CORTE

ASFIXIA

- La utilización de gases en los procesos de soldadura entraña el riesgo del posible desplazamiento del aire de la atmósfera por los gases de protección de la soldadura o por los resultantes de los procesos de combustión en los sopletes.
- Ninguno de ellos es respirable. Si se acumulan en espacios confinados reduciendo la concentración de oxígeno por debajo del 19,5%, se pueden producir mareos y desmayos. Entrar a rescatar después de comprobar la atmosfera con un equipo de respiración autónoma, sacar al accidentado al aire libre y hacerle la respiración artificial, si es preciso.
- Cuando se trabaje en el interior de un recipiente o en un espacio confinado, mantener las botellas de gases en el exterior y al terminar el trabajo, sacar al exterior el soplete o pistola de soldar y cerrar las botellas.

VENTILACIÓN

- Ventilar la zona de trabajo permanentemente durante todo el tiempo que dure el mismo. Comenzar la ventilación al menos 15 minutos antes de reanudar el trabajo.
- Si es preciso, comprobar la atmósfera con un analizador de oxígeno de rango 0% -25% para asegurarse de que se encuentra entre el 19,5% y el 23,5%.





Seguridad en el almacenamiento, uso y transporte.

Las siguientes recomendaciones de Seguridad son un extracto del texto del Real Decreto 379/2001 por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, entre las que está la referente a Almacenamiento de Botellas y Botellones de Gases Comprimidos, Licuados y Disueltos a Presión, y del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR).







Ubicación

- Está prohibido el almacenamiento de botellas bajo escaleras, en vías de escape señalizadas y en aparcamientos.
- También lo está en locales subterráneos o comunicados directamente con sótanos, huecos de escaleras, ascensores, pasillos o túneles salvo para botellas de aire comprimido.
- En locales situados en edificios de viviendas o de uso por terceros, no está permitido tener almacenamiento de botellas de productos tóxicos, corrosivos o de especial riesgo.

Locales

 Los suelos serán horizontales y planos, permitiendo la perfecta estabilidad de los recipientes. Deben ser de material difícilmente combustible.

Señalización

 Debe señalizarse la prohibición de fumar y de encender fuegos, así como la ubicación de los extintores.

Ventilación

- La ventilación debe ser permanente y suficiente. Habrá aberturas o huecos de comunicación directa con el exterior distribuidos en zonas altas y bajas, cuya superficie total no será inferior a 1/18 de la planta del local.
- Si se almacenan gases tóxicos o corrosivos, hay que garantizar que la ventilación no produce riesgos a terceros.

Limpieza

- El almacén debe estar limpio de grasas y aceites y no contener sustancias inflamables o combustibles.

Agua

- En el almacén o sus proximidades se dispondrá de un punto de suministro de agua corriente.

Información

- En lugar visible y accesible del almacén estarán las instrucciones de seguridad o las Fichas de Datos de Seguridad de los gases almacenados.
- Todas las botellas almacenadas deben llevar la identificación de su contenido.

Colocación

- Las botellas se almacenarán en posición vertical y adecuadamente sujetas para evitar su caída.
- Deben protegerse también de golpes entre ellas o contra superficies duras, así como de las proyecciones incandescentes y agresiones mecánicas que puedan dañarlas.
- No se almacenarán botellas que presenten cualquier tipo de fuga.
- Las botellas llenas y las vacías se almacenarán en grupos separados.



Uso.

RESPONSABILIDAD

El usuario es responsable del manejo de las botellas y del buen estado y mantenimiento de los accesorios necesarios para su utilización, así como del correcto empleo del gas que contienen. Antes de poner en servicio cualquier botella, deberá eliminarse todo lo que dificulte su identificación y se leerán las etiquetas y marcas existentes.

IDENTIFICACIÓN

Si el contenido de una botella no está identificado, deberá devolverse a Nippon Gases sin utilizar.

Si existen dudas en cuanto al manejo apropiado de las botellas o de su contenido, deberá consultarse a Nippon Gases.

USUARIOS

Las botellas deben ser manejadas sólo por personas experimentadas y previamente informadas de los riesgos.

Los acoplamientos para la conexión del regulador a la válvula de la botella están establecidos en la ITC-EP-6 del Reglamento de Equipos a Presión.

VENTILACIÓN

Las botellas no se situarán para su uso en espacios confinados ni, en general, en todos aquellos que no dispongan de una ventilación adecuada. En el recinto de consumo sólo estarán las botellas en uso y las de reserva.

SUJECIÓN

Antes de usar las botellas, asegurarse de que están bien sujetas para evitar su caída.

Los protectores (sombreretes, caperuzas, etc.) móviles de las válvulas deben estar acoplados en las botellas hasta el momento de su utilización.

CIERRE

Las válvulas deben estar siempre cerradas, excepto cuando se emplee el gas, en cuyo momento deberán estar completamente abiertas.
Las botellas vacías se mantendrán con las válvulas cerradas hasta su devolución a Nippon Gases.



CONTAMINACIÓN

Debe notificarse a Nippon Gases cualquier posible introducción de sustancias extrañas en la botella o en la válvula. Si existe peligro que la botella pueda contaminarse por retroceso de otros gases o líquidos, debe utilizarse una válvula o dispositivo de retención adecuado.

RETROCESO DE LLAMA

En los procesos de combustión donde se empleen gases inflamables y comburentes, debe acoplarse como mínimo a la salida de cada regulador un dispositivo que evite el retroceso de llama, adecuado a la instalación.

MANTENIMIENTO

El usuario debe establecer un plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones y de todos los accesorios necesarios para la correcta utilización de los gases.

EQUIPOS Y COMPONENTES

Los equipos, canalizaciones, reguladores, válvulas antiretorno, mangueras, sopletes, etc. deben ser adecuados a la presión y gas a utilizar.

Asegurar que los acoplamientos de las conexiones de los reguladores con las válvulas de las botellas son coincidentes. No forzar nunca las conexiones que no ajusten bien. Nunca utilizar acoplamientos intermedios.

REGULACIÓN

Utilizar siempre los gases contenidos en las botellas a través de un medio adecuado de regulación de presión. Los reguladores, caudalímetros, mangueras, etc. destinados a usarse con un gas o un grupo de gases no deben ser empleados en otros gases.

CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN

Después de conectar el regulador y antes de abrir la válvula de la botella, comprobar que el volante de regulación del regulador está completamente aflojado. Antes de desconectar el equipo de regulación de las botellas, cerrar su válvula y eliminar la presión del regulador. Estas precauciones deben, asimismo, tenerse en cuenta en las interrupciones del trabajo y en el cambio de botella.



APERTURA

- Las válvulas de las botellas se abrirán, siempre, lentamente.
 El operario se debe situar en el lado de la botella opuesto a la salida de la válvula; ésta nunca estará en dirección hacia otras personas.
- Abrir las válvulas con la mano.
 No emplear herramientas sobre las válvulas equipadas con volante manual.
- Si las válvulas presentan dificultades para su apertura o cierre, o están agarrotadas, pedir instrucciones a Nippon Gases.
- Evitar salidas de caudales de las botellas superiores a los prescritos por Nippon Gases.

FUGAS

- Si existe una fuga en la válvula: cerrarla y avisar a Nippon Gases.
- Si la fuga no puede contenerse: aplicar las medidas recomendadas por Nippon Gases.
- Actuar igual con botellas afectadas por el fuego, la corrosión o que presenten cualquier otro defecto.
- No emplear nunca llama para detectar fugas.

CUIDADO DE BOTELLAS

- Nunca usar las botellas para funciones diferentes a la de almacenar gases (como rodillo, soporte, contrapeso, etc.).
- Nunca soldar piezas a las botellas. Se crean zonas frágiles que pueden agrietarse y romperse.
- No introducirlas en recipientes, hornos, calderas, etc.
- No someterlas a temperaturas muy bajas.
- Mantenerlas alejadas de fuentes de calor.
- No ponerlas en contacto con circuitos eléctricos (no cebar el arco en ellas, no acercar a la superficie el portaelectrodos ni la pinza de masa del equipo de soldadura).
- No colgar de ellas el soplete de soldadura o corte.
- Nunca calentar las botellas con el soplete.
- No quitar ni cambiar las etiquetas de identificación del contenido. El repintado de botellas sólo debe hacerlo Nippon Gases.
- No desmontar las válvulas.

PRECAUCIONES

- Está prohibido fumar durante la manipulación de gases inflamables y comburentes.
- Está prohibido trasvasar gases de una botella a otra.
- Se recomienda el uso de calzado de Seguridad y guantes adecuados, en la manipulación de botellas.
- En el manejo de gases tóxicos o corrosivos deben utilizarse máscaras con filtro adecuado o aparatos de respiración autónomos y trajes de protección química.
- Los equipos de respiración y máscaras deben situarse fuera de la zona de utilización de los gases tóxicos o corrosivos, en lugar próximo y accesible.
- En el manejo de gases inflamables y comburentes se recomienda el uso de ropa ignífuga. Para inflamables se debe usar calzado y ropa con propiedades antiestáticas.



Transporte.

ESPECIFICACIONES

Para el transporte de botellas, botellones, recipientes criogénicos u otros tipos de recipientes, se atenderá a lo dispuesto en el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR).

Existen excepciones singulares para el transporte de pequeñas cantidades o recipientes vacíos que eximen parcialmente del cumplimiento del ADR (Apartado 1.1.3.6). Recabar información de estas excepciones a través de la delegación de Nippon Gases más próxima.

El expedidor facilitará al transportista de la mercancía (salvo en las excepciones), las instrucciones escritas que contengan las recomendaciones de seguridad para la prevención de riesgos en caso de accidente.

CARTA DE PORTE

Toda operación de transporte de botellas regida por el ADR deberá ir acompañada de una Carta de Porte (Apartado 5.4.1).

CONDUCTORES

Los conductores de vehículos que transporten gases, deben estar en posesión de un certificado de formación profesional, expedido por la Jefatura de Tráfico (carné ADR). salvo excepciones (Apartado 1.1.3.6). Los conductores a quienes sea aplicable el ADR no podrán conducir bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o fármacos que afecten a la seguridad de la circulación, ni ingerir bebidas alcohólicas durante el tiempo de conducción, ni en las seis horas que preceden a la misma.





DESPLAZAMIENTO

Serán aplicables al ADR las normas relativas a los tiempos de conducción y descanso y a la instalación y uso del aparato de control, existente en el sector de los transportes terrestres (LOTT). Los diferentes elementos de un cargamento deberán estibarse de forma conveniente en el vehículo v sujetarse entre sí por medios apropiados, de forma que se evite todo desplazamiento (Apartado 7.5.7). Las botellas se pueden estibar en los vehículos de pie o tumbadas, pero de manera que no se puedan caer, golpear entre sí o desplazarse (Disposición suplementaria CV10 del Apartado 7.5.11).

El vehículo llevará paneles naranja sin números durante el transporte de botellas, salvo excepciones (Apartado 5.3.2).

VENTILACIÓN

Está prohibido el transporte de gases en vehículos cerrados sin ventilación (Disposición CV36 del Apartado 7.5.11).

CARGA Y DESCARGA

Durante la carga y descarga del vehículo, el motor deberá estar parado, excepto si fuera necesario para ella (Apartado 8.3.6).

PROHIBICIONES

Durante las manipulaciones se prohíbe fumar en torno a los vehículos y dentro de ellos (Apartado 7.5.9). Está prohibido penetrar en un vehículo cubierto, que transporte gases inflamables, con aparatos de alumbrado que no estén diseñados y construidos de manera que no puedan inflamar los gases que pudiera haber (disposición suplementaria S2 del capítulo 8.5).

Durante el transporte, queda prohibido abrir un recipiente que contenga mercancías peligrosas (Apartado 7.5.7.3).





Anexos.


- A. Guía rápida para evitar accidentes al trabajar con botellas.
- B. Guía rápida para evitar accidentes al trabajar en laboratorio.
- C. Guía de botellas y acoplamientos.








A. Guía rápida para evitar accidentes al trabajar con botellas.

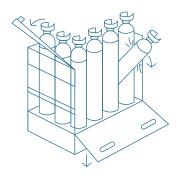


Proyección de botellas.

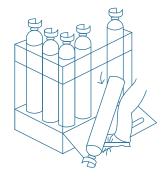

Golpes en los pies.



Atrapamiento de manos.

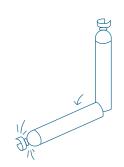

Caída de botellas.




Golpes con la barra.






Al descargar.

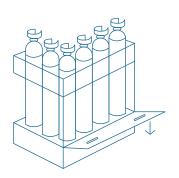


Bajar la rampa.




Soltar la crica.

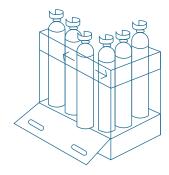

Mover una botella.

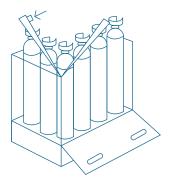

Levantar la barra hacia atrás.

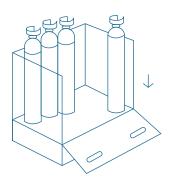


Colocarse al costado al sacar la 1º botella.







Al cargar.

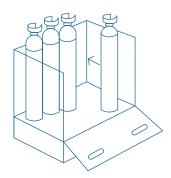


Ajustarlas al palet y al resto de las botellas.

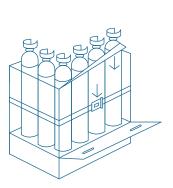

Bajar la barra ajustándola.

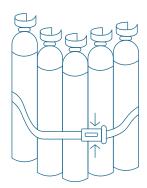

Tensar la crica.

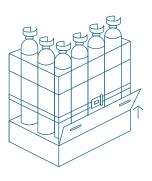

Colocar la rampa en su alojamiento.

Y siempre.



La barra bajada cuando no trabaje en el palet.






B. Guía rápida para evitar accidentes al trabajar en laboratorio.



Siempre antes de nada consultar las FDS.

Ficha de Datos de Seguridad

Manejo de criogénicos.

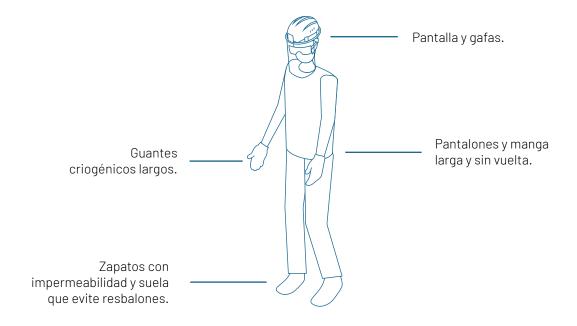





Manejo de recipientes con carro para distancias medias y largas (o rodando en caso de distancias cortas)

Manejo de botellas.



Sujección correcta de las botellas. Amarradas a la pared (o colocación de las botellas al tresbolillo cuando proceda para tener más estabilidad).



Gafas contra impactos.



Calzado de seguridad.



Guantes (no combustibles, para gases comburentes o inflamables).


No usar lubricantes en instalaciones con comburentes, manos limpias. Trabajar lentamente al abrir y cerrar botellas.



Detección de gases.

No utilizar gases en el laboratorio

Sin analizar los riesgos asociados

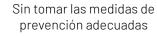





Gases inertes que desplazan 02, importancia de colocar detectores.

Peligro con **botellas que pueden fugar** en lugares sin ventilación.



C. Guía de botellas y acoplamientos.

Colores de identificación.

Uso técnico.



200 bar:



Mezcla control de estanqueidad



Aire industrial, Aire Sı

0

Nitrógeno prueba

Nitrógeno S₁300 bar

Helio Qı, Helio Sı

Nitrógeno Q1

Nitrógeno Si

300 bar:

200 bar:

300 bar:

Helio Qı, Helio Sı

300 bar:

Mezcla de extinción de incendios





Oxígeno Qı Oxígeno respirable Oxígeno Sı



200 bar:



Argón Qı

300 bar:

Argón Sı Argón Qı

200 bar:

Argón Sı

Uso respirable.





Aire buceo Aire respirable



Mezcla de buceo Nitrox





Mezcla de buceo Heliox





Dióxido de carbono indust Dióxido de carbono indust espadín





Formingás: 8, 10, 15, 20, 35 Etileno 30

Acetileno





Acetileno Industrial Acetileno Puro

Acetileno Industrial





Alta pureza o Calibración.



Aire espectrografía: 1, 2



M Gas PR 07 (7% CH4/Ar



Aire especial: 3X, 4X Automoción 50 Aire extrapuro 1X



Nitrógeno Puro 1X





Nitrógeno extrapuro: 2X, 3X Farma, grado R1 Nitrógeno puro 1X



Nitrógeno ultraplus: 5X





Argón especial 5X Argón extrapuro: 3X, 4X Argón puro: 1X, 2X, 45



Helio extrapuro: 1X, 3X, 48, 4X, 5.5 Helio ultraplus 5X



Helio ultraplus 6X





Aire certificado





Argón espectrografía 5 Gas PR 10 (10% CH₄/Ar) Hidrógeno especial 4X Hidrógeno extrapuro 3X Hidrógeno puro 1X Hidrógeno ultraplus 5X Hidrógeno zero Metano: 25, 35, 4.5 UHP, 5.5 RP Starflame 3 Etileno: 3.5, 45







Monóxido de carbono: 23, 30, 47, 4.0, 4.8 Fosfina phoenix 55







Oxígeno extrapuro: 4X, QP, arado R Oxígeno puro 1X Oxígeno ultraplus 6X







Dióxido de carbono especial 5X Dióxido de carbono extrapuro 4X Dióxido de carbono grado Farma Dióxido de carbono puro 3X Dióxido de carbono refrigerante Dióxido de carbono supercrítico 6X

Hidrógeno





Hidrógeno Q1 Hidrógeno Sı

Farma












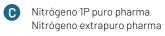













Dióxido de carbono 1P puro pharma

Alimentario














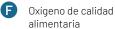



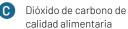



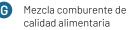



GRUPO 1 NO INFLAMABLES NO CORROSIVOS BAJA TOXICIDAD	GRUPO 2 INFLAMABLES NO CORROSIVOS BAJA TOXICIDAD	GRUPO 3 INFLAMABLES TÓXICOS CORROSIVOS	GRUPO 4 NO INFLAMABLES TÓXICOS CORROSIVOS	GRUPO 5 ESPONTÁNEAMENTE INFLAMABLES	GRUPO 6 MUY VENENOSOS
Aire comprimido Argón Dióxido de Carbono Helio Hexafluorpropileno Kripton Neón Nitrógeno Óxido Nitroso Oxígeno Prefluor propano R-11 R-113 R-114 R-115 R-116 R-12 R-13 R-13 B1 R-14 R-21 R-22 R-23 R-500 R-502 R-C318 Xenon	Acetileno Aleno 1,3 butadieno Butano Buteno Ciclo propano CIS-2 Buteno Clorotrifluoretileno Cloruro de etilo Deuterio Dimetil Eter 2,2 dimetil propano Etano Etilacetileno Etileno Fluoruro de metilo Gas natural Hidrógeno Isobutano Isobutileno Isopentano Metano Metano Metil acetileno 3 Metil-Buteno 1 Propadieno Propano Propileno R-1113 R-1132 A R-142 B R-152 A Tetrafluoretileno Trans 2 buteno Vinilmetileter	Amoniaco Bromuro de metilo Bromuro de vinilo Cloruro de vinilo Diclorosilano Dimetilamina Etilamina Fluoruro de vinilo Metil amina Metil mercaptano Monoetilamina Monóxido de carbonilo Níquel carbonilo Óxido de propileno Sulfuro de carbonilo Sulfuro de hidrógeno Trietil aminia Trimetil amina	Bromuro de hidrógeno Cloro Cloruro de cianógeno Cloruro de cianógeno Dióxido de azufre Flúor Fluoruro de carbolino Fluoruro de hidrógeno Fluoruro de sulfurilo Hexafluoruro de tungsteno Hexafluoracetona loduro de hidrógeno Pentafluoruro de bromo Pentafluoruro de fósforo Pentafluoruro de azufre Tetrafluoruro de silicio Triclorouro de boro Triflorouro de boro Triflorouro de cloro Triflorouro de fósforo Triflorouro de fósforo Triflorouro de boro Triflorouro de boro Triflorouro de fósforo Triflorouro de nitrógeno	Bromotrifluor etileno Disilano Silano	Arsina Cianógeno Cloruro de nitrosilo Diborano Dióxido de nitrógeno Fosfina Fosgeno Germano Óxido nítrico Pentafluoruro de antimonio Pentafluoruro de didrógeno Trifluoruro de arsénico Trifuoruro de arsénico Trióxido de nitrógeno



Grupos de riesgo.




No inflamables no corrosivos baja toxicidad



Inflamables no corrosivos baja toxicidad



Inflamables tóxicos corrosivos

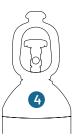

No inflamables tóxicos o corrosivos



Espontáneamente inflamables




Muy venenosos





Acoplamientos botellas y bloques.

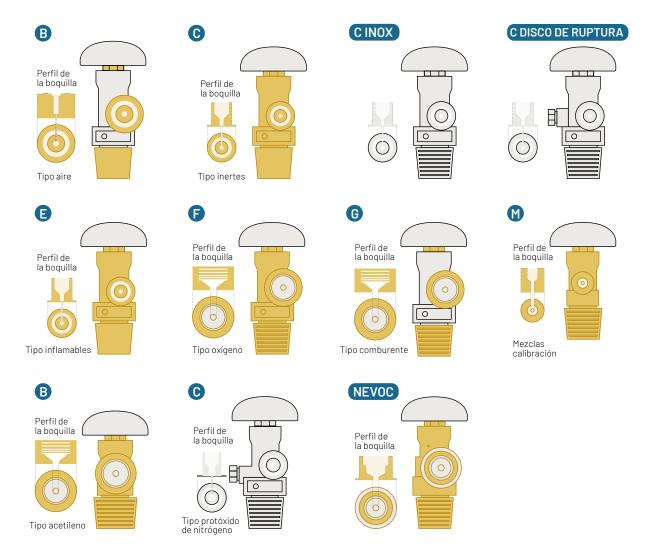



Etiquetas.

Con regulador integrado



Válvula integrada con regulador.



Válvula integrada con regulador medicinal para oxígeno.



Válvula integrada con regulador medicinal para Protoxan.







Redes Sociales @NipponGasesESP youtube.com/c/NipponGases linkedin.com/company/nippon-gases/

blogs.nippongases.es info.spain@nippongases.com



